

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# SST4 Pump

Guía de inicio rápido SST4 Pump - Rev 1.3

08.08.2025

ES



## WARNINGS

- Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
- This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
- Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
- Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration, and visual alarms are activated.
- For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
- Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
- Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
- The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C).

Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.

- Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gas.
- Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV / PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
- This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
- Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.



## CAUTIONS/SPECIAL CONDITIONS

- All inspections should be performed in a clean and hazardous-free environment.
- The detector should be cleaned with a soft damp cloth using a neutral cleaner (i.e. ACL Staticide). **NOTE:** Do not use solvents, soaps, or polishes.
- This product is a gas detector, not a measuring device.
- For optimal performance, periodically zero the sensor in a normal atmosphere (20.9% v/v O<sub>2</sub>) that is free of hazardous gas.
- This equipment is intended for use in hazardous

atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21.0 % v/v.

- Before using the detector, refer to Sensor Poisons and Contaminants (see SAFETY INFORMATION - READ BEFORE USE chapter)



## AVERTISSEMENTS

- Assurez-vous que le moniteur est allumé et que le capteur et le port sonore ne sont pas obstrués avant utilisation.
- Ce détecteur est un dispositif de sécurité personnelle. Il est de votre responsabilité de réagir correctement à toute condition d'alarme.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé. Inspectez-le toujours avant utilisation et recherchez les filtres obstrués et les dommages physiques.
- Testez périodiquement la réponse des capteurs en exposant le détecteur à une concentration de gaz cible qui dépasse le point de réglage de l'alarme. Vérifiez manuellement que les alarmes sonores, vibrantes et visuelles sont activées.
- Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.

- N'essayez pas de remplacer les composants internes. Cela annulera la cote de sécurité intrinsèque et annulera la garantie du produit. (Sauf remplacement par un technicien de service agréé WatchGas utilisant des pièces WatchGas d'origine.)

- La désactivation du détecteur en retirant la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement et endommager le détecteur.

- La batterie Li-ion de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer à plus de 212°F (100°C). Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

- Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.

Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)

- Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.

- Les batteries usagées doivent être éliminées par un recycleur qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.

## PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
- Le détecteur doit être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (c'est-à-dire ACL Staticide). **REMARQUE** : N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
- Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure.
- Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O<sub>2</sub>) exempte de gaz dangereux.
- Cet équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse dans un air dont la teneur normale en oxygène ne dépasse pas 21,0 % v/v.
- Si le film antistatique de l'écran LCD est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez votre distributeur WatchGas agréé.
- Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur (voir le

chapitre INFORMATIONS DE SÉCURITÉ - À LIRE AVANT UTILISATION)

## ADVERTENCIAS

- Asegúrate de que el monitor esté encendido y de que el sensor y el orificio de audio no estén obstruidos antes de usarlos.
- Este detector es un dispositivo de seguridad personal. Es tu responsabilidad responder adecuadamente a cualquier alarma.
- No utilices el dispositivo si parece estar dañado. Compruébalo siempre antes de usarlo y verifica si hay filtros bloqueados y daños físicos.
- Prueba periódicamente la respuesta de los sensores exponiendo el detector a una concentración de gas que supere el valor establecido de la alarma. Verifica manualmente que las alarmas acústicas, de vibración y visuales estén activadas.
- Por razones de seguridad, este equipo debe manejarlo y repararlo únicamente personal cualificado.
- No intentes reemplazar los componentes internos. Esto anulará el grado de seguridad intrínseco y la garantía del producto, a menos que lo sustituya un técnico de mantenimiento autorizado por WatchGas con piezas originales de WatchGas.

- Desactivar el detector retirando la batería puede provocar un funcionamiento incorrecto y dañar el detector.
- La batería de iones de litio de este producto presenta un riesgo de incendio, explosión y quemadura química si se usa incorrectamente. No lo desmontes, incineres ni calientes a temperaturas superiores a 100 °C. Exponer las baterías a temperaturas de 130 °C durante 10 minutos puede provocar incendios y explosiones.
- Las baterías solo deben cargarse en una zona segura y libre de gases peligrosos.
- Utiliza únicamente cargadores de WatchGas. El uso de otros cargadores no autorizados puede provocar incendios o explosiones. El cargador inalámbrico utilizado con el equipo debe ser una fuente SELV/ PELV debidamente homologada con un voltaje máximo inferior a los 5 V.
- Este instrumento contiene una batería de polímero de litio. No lo desmontes ni lo arrojes al fuego. No lo mezcles con el flujo de residuos sólidos.
- Las baterías usadas deben ser desecharadas en un punto adecuado de reciclaje o de gestión de materiales peligrosos.

## PRECAUCIONES/CONDICIONES ESPECIALES

- Todas las inspecciones deben realizarse en un entorno limpio y libre de peligros.
- El detector debe limpiarse con un paño suave y húmedo y un limpiador neutro (por ejemplo, ACL Staticide). **NOTA:** No utilices disolventes, jabones ni abrillantadores.
- Este producto es un detector de gas, no un dispositivo de medición.
  - Para un rendimiento óptimo, calibre el sensor a cero periódicamente en una atmósfera normal (20,9 % v/v de O<sub>2</sub>) libre de gases y productos químicos interferentes.
  - Este equipo está diseñado para usarse en atmósferas tóxicas con aire con un contenido normal de oxígeno que no supere el 21,0 % v/v.
- Antes de usar el detector, consulta la sección sobre sustancias tóxicas y contaminantes del sensor (consulta la sección INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: LEER ANTES DE USAR).



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: LEER ANTES DE USAR

### Contaminación del sensor

WatchGas recomienda comprobar el sensor catalítico de combustible con una concentración conocida de gas para la calibración después de cualquier exposición conocida a sustancias tóxicas o contaminantes del catalizador (compuestos de azufre, vapores de silicio, compuestos halogenados, etc.).

El sensor catalítico de combustible viene calibrado de fábrica con un LEL de metano del 50 %. Si monitorizas un gas combustible diferente dentro del rango porcentual de LEL, calibra el sensor con el gas correspondiente.

No pruebas la respuesta del sensor al combustible con un encendedor de butano. Si lo haces, dañarás el sensor catalítico de LEL.

**ADVERTENCIA:** Las lecturas superiores al límite pueden indicar una concentración explosiva.

Cualquier lectura de aumento rápido seguida de una lectura decreciente o errática puede indicar una concentración de gas que supera el límite superior de

la escala, lo que puede ser peligroso.

La exposición prolongada del detector a ciertas concentraciones de gases y aire combustibles puede alterar su elemento de detección, lo que puede afectar gravemente a su rendimiento. Si se produce una alarma debido a una alta concentración de gases combustibles, calibra el detector. Si es necesario, sustitúyelo.

No expongas el detector a descargas eléctricas ni a fuertes golpes mecánicos continuos.

Asegúrate de que la bomba funciona correctamente antes de usarla.

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### Número de serie de 10 dígitos:

dígito 1-2: código del producto

dígito 3: modelo

dígito 4: revisión de hardware

dígito 5: año de fabricación

dígito 6: mes de fabricación

dígito 7-10: número de serie correspondiente

Por ejemplo: XXXX3CXXXX = diciembre de 2023

## **SEGURIDAD INTRÍNSECA:**

Con CAT LEL.

**II1G Ex ia IIC T4 Ga**

**IM1Ex ia I Ma**

## **Con el sensor de IR instalado:**

**II1G Ex ia op is IIC T4 Ga**

**IM1Ex ia op is I Ma,**

IECExEXV 23.0045X

ExVeritas 23ATEX1686X

ExVeritas 23UKEX1687X

Seguridad internacional: Cl I Dv 1, Gr A,B,C,D T4

SST4 Pump

-20 °C ≤ temperatura ambiental ≤ +60 °C

Conformidad con la UE [www.watchgas.com](http://www.watchgas.com)

Conformidad con RoHS

Estándar

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

IEC 60079-0:2017

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-28:2015

## **Inmetro:**

ABNT NBRIEC 60079-11:2011

ABNT NBRIEC 60079-0:2017

ABNT NBRIEC 60079-28:2015

## **América del Norte:**

UL 60079-0 7.<sup>a</sup> edición

UL 60079-11 6.<sup>a</sup> edición

UL 60079-28:2015

UL 60079-29 6.<sup>a</sup> edición

CSA C22.2 NO. 60079-0:19

CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14

Requisitos de seguridad de UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A1:18

## **BATERÍA HOMOLOGADA**

Baterías homologadas para SST4 Pump

## **CARGADOR DE LA BATERÍA:**

Cargador de inducción para la gama SST: SST-IND-S

Cargador de disco de inducción para la gama SST (se incluye de serie con la unidad): SST-DISK-CHR



## **ADVERTENCIA**

Solo se debe cargar en una zona segura que esté libre de gases peligrosos y con una temperatura de entre 0 °C y 45 °C. Primera carga: 3 horas.

**Carga normal:** SST4 Pump: 4 horas.

**Error de indicación LEL:** ±5 % FS



Etiqueta de SST4 Pump

## PREPARAR EL USO

La siguiente lista muestra los elementos estándar incluidos con el detector. Si el detector está dañado o faltan piezas, ponte en contacto de inmediato con el lugar de compra.

- Sensores: H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub> y combustible (LEL) (LPC, CAT o IR) según pedido
- Luer macho
- Manguera de calibración de 30 cm
- Guía de inicio rápido impresa
- Tarjeta de calibración/control de calidad
- Filtro externo de 25 mm
- Cargador de disco de inducción con USB

Todas las unidades incluyen de serie un cargador de disco de inducción con el número de modelo SST-DISK-CHR. También está disponible la base de recarga SST para todos los dispositivos de gas SST4 con número de pieza SST-IND-S. Habla con tu socio local para obtener más información.

**Aplicación de configuración:** el detector está configurado con la aplicación de WatchGas SST, que se puede descargar desde Google Play o la tienda iOS, o desde [www.watchgas.com](http://www.watchgas.com).


## VALORES ESTABLECIDOS DE ALARMA

Valores establecidos de alarma predeterminados de fábrica

Gas	Nivel bajo	Nivel alto	STEL	TWA
<b>LEL</b>	10 % de LEL	20 % de LEL	N/A	N/A
<b>H<sub>2</sub>S</b>	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
<b>CO</b>	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
<b>SO<sub>2</sub></b>	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	19,5 % de volumen	23,5 % de volumen	N/A	N/A


Estos valores establecidos se pueden cambiar en la aplicación de WatchGas SST.

## EMPEZAR

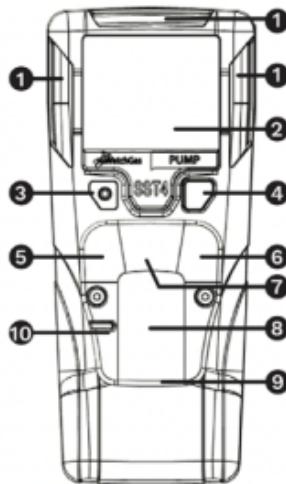

- |                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Alarma visual | Debajo de la tapa: | 8. Sensor LEL     |
| 2. Pantalla      | 5. Sensor de       | 9. Tapa de la     |
| 3. Alarma        | oxígeno            | bomba             |
| acústica         | 6. Sensor tóxico   | 10. Salida de gas |
| 4. Botón         | 7. Sensor tóxico   | 11. Filtro        |

Para activar el detector, mantén oprimido el botón hasta que finalice la cuenta de 3 segundos.

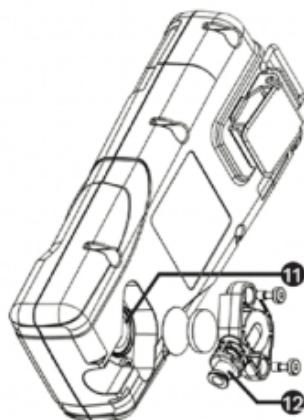


**ADVERTENCIA:** Si la tapa de la bomba **NO** está instalada, la unidad no se puede calibrar para garantizar una verificación completa del dispositivo.

Si la tapa de la bomba está montada al iniciar el dispositivo, la bomba se iniciará automáticamente cuando se encienda el detector. Una vez que el sensor se caliente, el dispositivo mostrará "BLOCK INLET" para que el usuario bloquee la entrada de la bomba para completar esta prueba.

Si se pasa correctamente, la unidad comenzará a funcionar de forma normal. Si el usuario no completa la primera prueba Block Inlet, tendrá 3 intentos más para bloquear la entrada y completar esta prueba antes de que la unidad se apague. Para desactivar el detector, mantén oprimido el botón hasta que finalice la cuenta regresiva de apagado y la pantalla LCD se desactive. Para ver las lecturas de TWA, STEL y pico (máximo), presiona el botón dos veces. Para borrar las lecturas de picos, pulsa el botón cuando la pantalla LCD muestre CLR. Para activar la tecnología NFC, oprime el botón durante 1,5 segundos hasta que escuches un solo pitido y el ícono de NFC esté activo. Para activar la luz de fondo en funcionamiento normal, presiona el botón. Para aceptar las alarmas fijas, presiona el botón.

**BLOCK**  
INLET  
H<sub>2</sub>S   ☺   CO  
O<sub>2</sub>%      inertIR   LEL%

**BLOCK**  
PASS  
H<sub>2</sub>S   ☺   CO  
O<sub>2</sub>%      inertIR   LEL%

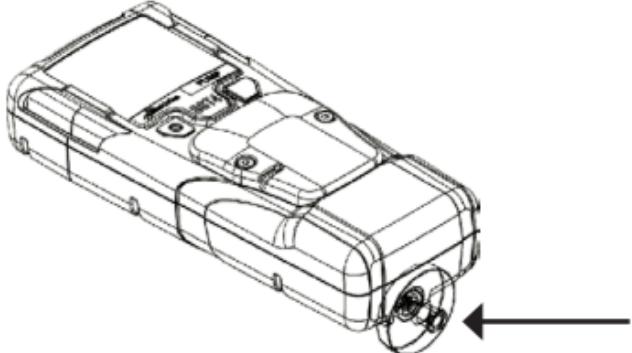

Filtro externo

Número de pieza: SST-WTF-001

Cuando utilices la función de bomba en el detector SST4 Pump, utiliza siempre el filtro externo SST1-XF-10. Inspecciona periódicamente el filtro externo para ver si está contaminado y sustitúyelo según sea necesario. El uso de tubos de muestras aumenta el

tiempo de respuesta.

**NOTA:** El dispositivo no debería usarse sin un filtro externo.

## PANTALLA




Cuando se encienda o apague el dispositivo, la pantalla completa se iluminará como se indica arriba y mostrará todos los segmentos, lo que permitirá al usuario verificar completamente un funcionamiento correcto.

Se puede realizar una comprobación automática manteniendo oprimido el botón durante 3 segundos. Después, el detector emitirá una alarma y se encenderá la pantalla.

<b>ALARMA</b>	
<b>ALARM</b>	Notificación de alarma
<b>LOW</b>	Alarma de nivel bajo
<b>HIGH</b>	Alarma de nivel alto
<b>STEL</b>	Alarma de exposición a corto plazo
<b>TWA</b>	Alarma de tiempo promedio ponderado
<b>2</b>	Indica alarma de nivel MUY BAJO o MUY ALTO. Tercer nivel de alarma.
<b>SENSORES</b>	
<b>H<sub>2</sub>S</b>	Sensor de sulfuro de hidrógeno
<b>SO<sub>2</sub></b>	Sensor de dióxido de azufre
<b>CO</b>	Sensor de monóxido de carbono
<b>O<sub>2</sub></b>	Sensor de oxígeno
<b>IR</b>	NDIR LEL
<b>LPC</b>	Catalizador de baja potencia
<b>CAT</b>	Sensor LEL de perla catalítica

<b>INFORMACIÓN</b>	
	Producto conforme
	Producto no conforme
<b>CAL</b>	Requiere calibración
<b>BUMP</b>	Requiere una prueba funcional
	NFC en comunicación
	Nivel de la batería
	Silenciar
	Bomba encendida
<b>inert</b>	Inerte
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
<b>ppm</b>	Partes por millón
<b>mg/m<sup>3</sup></b>	Miligramos por metro cúbico
<b>LEL%</b>	Porcentaje de LEL
<b>O<sub>2</sub>%</b>	Porcentaje de VOL

## FUNCIONAMIENTO NORMAL

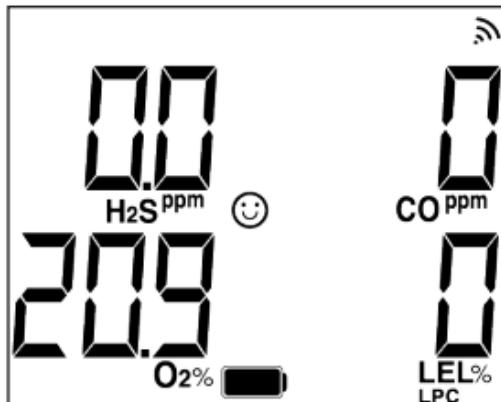

En funcionamiento normal, se muestran los sensores instalados y una carita sonriente indica que no se precisa atención.

Oprime el botón durante 1,5 segundos hasta que escuches un pitido y el ícono de NFC parpadee.

Utiliza la aplicación de WatchGas SST o un SST Dock para configurar la unidad. Los detalles figuran en el manual.

Los productos de la gama SST se envían con las siguientes funciones **desactivadas**:

Alarma fija, pulso cardiaco, modo silencioso, silenciar alarma, aceptar alarma de nivel bajo, protección

de escaneo, intervalo de cumplimiento, habilitar caducidad, calibración a cero, modo seguro, alarmas de nivel muy alto y muy bajo.

## MENÚ

Presiona el botón dos veces para que se muestren los ajustes de la unidad.

Pulsa brevemente el botón para pasar a la siguiente pantalla.

1. STEL: mantén pulsado el botón para restablecer
2. TWA: mantén pulsado el botón para restablecer
3. PEAK: mantén pulsado el botón para restablecer
4. Días para calibrar (solo si está configurado)
5. Días para prueba funcional (solo si está configurado)
6. Factor de corrección de LEL
7. Idioma
8. Fecha
9. Hora
10. Identificador de usuario
11. Identificador del sitio
12. VAC
13. Inerte activado (solo si está configurado)


Hay imágenes con ejemplos de pantalla disponibles en el manual completo.

## CALIBRACIÓN



Los productos de la gama SST solo se pueden calibrar con la aplicación de WatchGas SST o con un SST Dock.

## CONECTAREL GAS

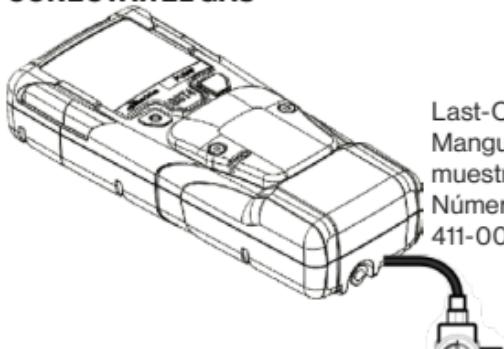

Last-O-More  
Manguera de  
muestreo  
Número de pieza:  
411-0018-038

## ESPECIFICACIÓN

**Medidas:** 15,0 x 6,22 x 3,65 cm

**Peso:** 275 g

**Temperatura de almacenamiento:** de -20 a +50 °C

**Temperatura de funcionamiento:** de -20 a +60 °C

**Humedad de funcionamiento:** del 0 % al 95 % de humedad relativa (sin condensación)

**Valores establecidos de alarma:** pueden variar según la región y están definidos por el usuario. Todos los valores establecidos se muestran automáticamente durante la comprobación automática inicial.

### Intervalo de detección:

H<sub>2</sub>S: 0–500 ppm (incrementos de 1/0,1 ppm)

CO: 0–2000 ppm (incrementos de 1 ppm)

O<sub>2</sub>: volumen de 0–25,0 % (incrementos de 0,1 % de volumen)

SO<sub>2</sub>: 0–100 ppm (incrementos de 1/0,1 ppm)

Combustible (LEL): del 0 % al 100 % de LEL (incrementos de LEL del 1 %)

**Condiciones de alarma:** alarma TWA, alarma STEL, alarma de nivel bajo, alarma de nivel alto, alarma por encima del límite (OL), alarma de batería baja, alarma de nivel muy bajo y muy alto.

**Alarma acústica:** 95 dB a 30 cm (100 dB normalmente) multitonos

**Alarma de vibración:** 0,8 G

**Pantalla:** pantalla de cristal líquido (LCD) alfanumérica

**Registro de datos:** sí

**Luz de fondo:** se activa cuando se pulsa el botón y se desactiva después de 5 segundos; también se activa durante una alarma

## CARGAR LA GAMA SST



Los productos de la gama SST se pueden cargar con el cargador de WatchGas SST. Conecta el adaptador de corriente al puerto USB-C. Conecta el adaptador al enchufe. A continuación, el cargador parpadeará en rojo, verde y rojo para indicar que funciona correctamente.

Durante la carga, el LED será de color rojo. Cuando esté completamente cargado, el LED cambiará a verde.

## GARANTÍA LIMITADA

Cuando un producto en periodo de garantía tiene un defecto o un problema de calidad, WatchGas ofrece al comprador la reparación o sustitución sin coste, ya sea directamente a través WatchGas o mediante un socio o centro de reparación autorizado. Esta garantía solo se aplica al comprador original del producto. Además, esta garantía es válida solo si el detector se activa antes de la fecha indicada en el paquete.

### Esta garantía no incluye:

1. fusibles, baterías desechables o la sustitución rutinaria de piezas debido al desgaste normal del producto derivado de su uso;
2. ningún producto que, en opinión de WatchGas, haya sido mal utilizado, alterado, desatendido o dañado por accidente o por condiciones anormales de funcionamiento, manipulación o uso;
3. ningún daño o defecto atribuible a la reparación del producto por parte de una persona que no sea un distribuidor autorizado o a la instalación de piezas no autorizadas en el producto.

### Las obligaciones especificadas en esta garantía están condicionadas a lo siguiente:

1. almacenamiento, instalación, calibración, uso, mantenimiento y cumplimiento de las instrucciones del manual del producto y cualquier otra recomendación

aplicable de WatchGas;

2. el comprador notificará cualquier defecto inmediatamente a WatchGas. No se devolverá ningún producto a WatchGas hasta que el comprador reciba las instrucciones de envío de WatchGas;

3. el derecho de WatchGas a exigir que el comprador presente un comprobante de compra, como la factura original, el tique de venta o el albarán, para demostrar que el producto se encuentra en periodo de garantía.

En ningún caso la responsabilidad de WatchGas en virtud del presente documento superará el precio de compra que el cliente pagó por el producto.

El comprador acepta que esta garantía es el recurso único y exclusivo del comprador y sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. WatchGas no se hará responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecto, fortuito o consecuente, incluida la pérdida de datos, tanto derivado del incumplimiento de la garantía como basado en un contrato, agravio o confianza en cualquier otra teoría. Algunos países o estados no permiten la limitación del plazo de aplicación de garantía ni la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consecuentes. Es posible que las limitaciones y exclusiones de esta garantía no se apliquen a todos los compradores. Si un tribunal de jurisdicción competente

considera que alguna disposición de esta garantía es inválida o inaplicable, dicha declaración no afectará a la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición.

#### **PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

[info@watchgas.com](mailto:info@watchgas.com)

[www.watchgas.com](http://www.watchgas.com)



#### **EMEA**

Klaverbaan 121  
2908 KD Capelle a/d IJssel  
Países Bajos

#### **América**

313 N. State Hwy 342  
Red Oak, TX 75154, EE.UU.  
[info@watchgasusa.com](mailto:info@watchgasusa.com)  
[www.watchgasusa.com](http://www.watchgasusa.com)

#### **APAC**

Woods Square Tower 1,  
12 Woodlands Square,  
#11-71, Singapur 737715

#### **ANZ**

[aus@watchgas.com](mailto:aus@watchgas.com)