

KURZANLEITUNG SST5

SST RANGE

QSG-SST5-v1.3C1F
DE | 21.04.2026



WARNINGS

- Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
- This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
- Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
- Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration and visual alarms are activated.
- For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
- Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
- Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
- The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C). Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.
- Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gas.
- Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV/PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
- This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
- Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.



CAUTIONS/SPECIAL CONDITIONS

- All inspections should be performed in a clean and hazardous-free environment.
- The detector can be cleaned with a soft damp cloth using a neutral cleaner (i.e. ACL Staticide). **NOTE:** Do not use solvents, soaps, or polishes.

- This product is a gas detector, not a measuring device.
- For optimal performance, periodically zero the sensor in a normal atmosphere (20.9% v/v O₂) that is free of hazardous gas.
- The equipment is intended for use in hazardous atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21% v/v (typical value).
- The equipment shall only be charged wirelessly in non-explosive atmosphere.
- The end-user shall contact the equipment manufacturer if the antistatic film applied is damaged.
- The internal battery is non-replaceable. The internals must not be accessed by the end user by any means.
- Um for wireless charging ≤ 5 V.
- Before using the detector, refer to Sensor Poisons and Contaminants. (see SAFETY INFORMATION - READ BEFORE USE chapter)



AVERTISSEMENTS

- Assurez-vous que le moniteur est allumé et que le capteur et le port sonore ne sont pas obstrués avant utilisation.
- Ce détecteur est un dispositif de sécurité personnelle. Il est de votre responsabilité de réagir correctement à toute condition d'alarme.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé. Inspectez-le toujours avant utilisation et recherchez les filtres obstrués et les dommages physiques.
- Testez périodiquement la réponse des capteurs en exposant le détecteur à une concentration de gaz cible qui dépasse le point de réglage de l'alarme. Vérifiez manuellement que les alarmes sonores, vibrantes et visuelles sont activées.
- Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.
- N'essayez pas de remplacer les composants internes. Cela annulera la cote de sécurité intrinsèque et annulera la garantie du produit. (Sauf remplacement par un technicien de service agréé WatchGas utilisant des pièces WatchGas d'origine.)
- La désactivation du détecteur en retirant la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement et endommager le détecteur.
- La batterie Li-ion de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer à plus de 212°F (100°C). Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

- Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
- Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)
- Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.
- Les batteries usagées doivent être éliminées par un recycleur qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.



PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
- Le détecteur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (par exemple ACL Staticide).
- REMARQUE :** N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
- Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure. Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O₂) exempte de gaz dangereux.
- L'équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse contenant de l'air avec une teneur en oxygène normale ne dépassant pas 21 % v/v (valeur typique).
- L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
- L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
- La batterie interne n'est pas remplaçable. L'utilisateur final ne doit en aucun cas accéder aux composants internes.
- Um pour la charge sans fil ≤ 5 V.
- Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur.



WARNHINWEISE

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gaswarngerät eingeschaltet ist und die Sensor sowie der Akustische-Alarm frei von Hindernissen sind.

- Dieses Gaswarngerät ist ein persönliches Sicherheitsgerät. Es liegt in Ihrer Verantwortung, auf Alarmzustände angemessen zu reagieren.
- Verwenden Sie das Gaswarngerät nicht, wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Führen Sie vor jeder Verwendung oder bei Verdacht eine Sichtkontrolle auf Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen durch.
- Führen Sie regelmäßig einen Anzeigetest der Sensoren durch, indem Sie das Gerät einer bekannten Zielgaskonzentration aussetzen, die den Alarmgrenzwert überschreitet. Vergewissern Sie sich manuell, dass die akustischen, haptische und optischen Alarme ausgelöst werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gaswarngerät nur von unterwiesenem Personal und qualifizierten Fachpersonal bedient und gewartet werden.
- Versuchen Sie nicht, die internen Komponenten des Gaswarngerätes auszutauschen. Dies führt zum Erlöschen der Eigensicherheitszulassung und zum Erlöschen der Produktgarantie. (Es sei denn, der Austausch erfolgt durch von WatchGas zertifiziertes qualifiziertes Fachpersonal und ausschließlich unter Verwendung von Original-WatchGas-Ersatzteilen.)
- Das Deaktivieren des Gaswarngerätes durch Entfernen des Akkus kann zu Fehlfunktionen und Schäden am Gaswarngerät führen.
- Der Li-Ionen-Akku in diesem Produkt birgt bei unsachgemäßer Verwendung die Gefahr von Brand, Explosion und Verätzungen. Zerlegen, verbrennen oder erhitzen Sie den Akku nicht über 212 °F (100 °C). Akkus, die 10 Minuten lang einer Temperatur von 266 °F (130 °C) ausgesetzt sind, können Feuer und Explosionen verursachen.
- Akkus dürfen nur in einem sicheren Bereich ohne gefährliche Gase geladen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich WatchGas-Ladegeräte. Die Verwendung anderer, nicht zugelassener Ladegeräte kann zu Bränden und/oder Explosionen führen. (Das in Verbindung mit dem Gerät verwendete kabellose Ladegerät muss eine entsprechend zugelassene SELV/PELV-Stromversorgung mit einer maximalen Spannung von nicht mehr als 5 V sein.)
- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Nicht zerlegen und nicht ins Feuer werfen. Nicht mit dem Restmüll entsorgen.
- Gebrauchte Batterien und Akkus müssen von einem qualifizierten Recyclingunternehmen oder einem Entsorgungsfachbetrieb für Gefahrstoffe entsorgt werden.



VORSICHTSMASSNAHMEN/BESONDERE BEDINGUNGEN

- Alle Inspektionen sollten in einer sauberen und gefahrstofffreien Umgebung durchgeführt werden.
- Das Gaswarngerät kann mit einem weichen, feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel (z. B. ACL Staticide) gereinigt werden.

- HINWEIS:** Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Seifen oder Polituren.
- Dieses Produkt ist ein Gaswarngerät, kein Gasmessgerät.
- Für eine optimale Leistung sollten Sie den Sensor regelmäßig in einer normalen Atmosphäre (20,9 Vol% O₂) ohne gefährliche oder störende Gase auf Null stellen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Luft mit einem normalen Sauerstoffgehalt von maximal 21 % v/v (typischer Wert) vorgesehen.
- Das Gerät darf nur in einer nicht explosionsgefährdeten Atmosphäre kabellos aufgeladen werden.
- Der Endnutzer muss sich an den Gerätehersteller wenden, wenn die aufgebrauchte Antistatikkfolie beschädigt ist.
- Der interne Akku ist nicht austauschbar. Die inneren Bauteile dürfen nicht vom Endbenutzer auf keine Weise zugänglich.
- Für kabelloses Laden ≤ 5 V.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Gaswarngerätes den Abschnitt „Sensorvergiftungen und Verunreinigungen“. (siehe Kapitel SICHERHEITSHINWEISE – VOR DER VERWENDUNG LESEN).



SICHERHEITSHINWEISE – VOR DER VERWENDUNG LESEN

Sensorverunreinigung

WatchGas empfiehlt, den katalytischen Brennstoffsensor nach jeder bekannten Exposition gegenüber Katalysatorverunreinigungen/Giften (Schwefelverbindungen, Siliziumdämpfe, halogenierte Verbindungen usw.) mit einer bekannten Konzentration an Kalibrier- und Justagegas zu überprüfen Der katalytische Brennstoffsensor ist werkseitig auf 50 % UEG Methan kalibriert. Wenn Sie ein anderes brennbares Gas im UEG-Prozentbereich überwachen, kalibrieren Sie den Sensor mit dem entsprechenden Gas.

Testen Sie die Reaktion des Sensors für brennbare Gase nicht mit einem Butan-Feuerzeug; dies würde den katalytischen UEG-Sensor beschädigen.

WARNUNG: Messwerte außerhalb des Messbereichs können auf eine explosive Konzentration hinweisen.

Jeder rapide Anstieg des Messwerts, gefolgt von einem abfallenden oder unregelmäßigen Messwert, kann auf eine Gaskonzentration hinweisen, die über der oberen Skalengrenze liegt, was gefährlich sein kann.

Eine längere Einwirkung bestimmter Konzentrationen brennbarer Gase und Luft auf das Gaswarngerät kann das Detektorelement belasten und

dessen Leistung erheblich beeinträchtigen. Sollte aufgrund einer hohen Konzentration brennbarer Gase ein Alarm ausgelöst werden, Justieren Sie das Gaswarngerät. Ersetzen Sie den Sensor gegebenenfalls.

Setzen Sie das Gaswarngerät keinen Stromschlägen und/oder starken, anhaltenden mechanischen Erschütterungen aus.

PRODUKTIDENTIFIZIERUNG

10-stellige Seriennummer:

Ziffer 1–2: Produktcode
Ziffer 3: Modell
Ziffer 4: Hardware-Revision
Ziffer 5: Herstellungsjahr
Ziffer 6: Herstellungsmonat
Ziffern 7-10: fortlaufende Seriennummer
Beispiel: XXXX3CXXXX = Dez. 2023

EIGENSICHERHEIT:

mit CAT LEL.

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

I M1 Ex ia I Ma

Mit installiertem IR-Sensor:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

I M1 Ex ia op is I Ma,

KTL:

적용규격: 방호장치 안전인증 고시
2021-22호
설치에 관한 모든 사항은 KS C IEC
60079-14를 따라야 한다.

PESO:

Zulassungsnummer : A/P/HQ/
MH/104/8564 (P639849)

Nordamerika:

UL 60079-0 7th Edition
UL 60079-11 6th Edition
UL 60079-28:2015
UL 60079-29 6th
CSA C22.2 NO. 60079-0:19
CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14
UL 61010-1 Sicherheitsanforderungen
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A:18

IECEXEVX 23.0045X ExVeritas
23ATEx1686X
ExVeritas 23UKEx1687X
Int.Safe: Cl I Dv 1, Gr A,B,C,D T4
SST5
-40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
EU-Konformitäts
www.watchgas.com
RoHS-konform

Norm
IEC 60079-11:2011
IEC 60079-0:2017
IEC 60079-28:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2015
EN 50270:2015/AC:2016-08

Inmetro:

CPEX 243870X
ABNT NBR IEC 60079-11:2011
ABNT NBR IEC 60079-0:2017
ABNT NBR IEC 60079-28:2015

ZUGELASSEN BATTERIE:

Zugelassene Akkus für SST4 Micro, SST4 Mini und SST5:

SST4-MIC-MIN-BAT

AKKULADEGERÄT

INDUKTIONS-LADEGERÄT FÜR DIE SST-SERIE: SST-IND-S




WARNUNG

Laden Sie das Gaswarngerät nur in einem sicheren Bereich, der frei von gefährlichen Gasen ist und in dem die Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F bis 113 °F) liegt.
Erstladung: 3 Stunden.

Normale Ladezeit:

SST5: 2–3 Stunden

Anzeigefehler UEG: ± 5 % FS

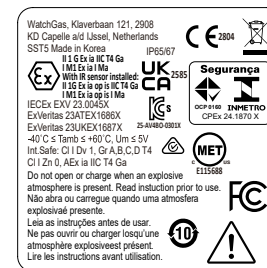

SST5-Etikett

VOR DER VERWENDUNG VORBEREITEN

Die folgende Liste enthält die Standardkomponenten, die im Lieferumfang des Gaswarngerätes enthalten sind. Sollte das Gaswarngerät beschädigt sein oder sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an die Verkaufsstelle:

- Sensoren: wie bestellt
- Kalibrier- und Justagekappe inkl. Schlauch
- Gedruckte Kurzanleitung
- Justierungs-/QC-Karte
- Drahtloses Ladepad

Konfigurations-App: Das Gaswarngerät kann über die WatchGas Device Link App konfiguriert werden. Um die App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code auf der nächsten Seite.

ALARMGRENZWERTE

Werkseitige Alarmgrenzwerte:

Gas	Niedrig	Hoch	STEL (KZW)	TWA (AGW)
UEG	10 % UEG	20 % UEG	k. A.	k. A.
H ₂ S	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
SO ₂	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
O ₂	19,5 % Vol.	23,5 % Vol	k. A.	k. A.
NH ₃	25 ppm	50 ppm	35 ppm	25 ppm
HCN	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
HCNF	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
NO ₂	2 ppm	5 ppm	5 ppm	3 ppm
NO	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
Xs	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
ETO	5 ppm	10 ppm	10 ppm	5 ppm
CL2	0,5 ppm	1 ppm	1 ppm	0,5 ppm

Diese Schwellenwerte können über die WatchGas Device Link App geändert werden. Um die Alarmschwellenwerte des Gaswarngerätes anzuzeigen, drücken Sie die Taste an der Vorderseite des Gaswarngerätes.

ERSTE SCHRITTE


Um das Gaswarngerät zu aktivieren, halten Sie die Taste gedrückt; ein

3-Sekunden-Countdown beginnt.

Um das Gaswarngerät zu deaktivieren, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige „OFF“ erscheint. Der Countdown ist abgeschlossen und das LCD erlischt. Um die TWA-, STEL- und Spitzenwerte (Maximalwerte) anzuzeigen, drücken Sie die Taste zweimal. Um die Spitzenwerte zu löschen, drücken Sie die Taste, wenn auf dem LCD-Display CLR angezeigt wird.


Um NFC zu aktivieren, drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, bis Sie einen einzelnen Piepton hören und das NFC-Symbol aktiv ist. Um die Hintergrundbeleuchtung im Normalbetrieb zu aktivieren, drücken Sie die Taste.

Um gespeicherte Alarmer zu quittieren, drücken Sie die Taste.

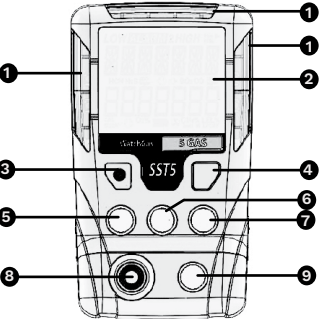

1. Optischer Alarm
2. Anzeige
3. Akustischer Alarm
4. Funktionstaste
5. Sauerstoffsensor
6. Giftstoffsensor
7. Giftstoffsensor
8. Giftstoffsensor
9. UEG-Sensor


ANZEIGE

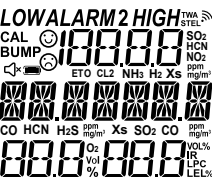

Wenn das Gaswarngerät ein- oder ausgeschaltet wird, leuchtet das gesamte Display wie unten dargestellt auf und zeigt alle Segmente an, sodass der Anwender die korrekte Funktion vollständig überprüfen kann. Ein Selbsttest kann durchgeführt werden, indem die Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird; danach gibt das Gaswarngerät einen Alarm aus, das Display leuchtet auf und es wird ein interner Sensortest durchgeführt.

ALARM	
ALARM	Alarmmeldung
LOW	Niedriger Alarm
HIGH	Hoch-Alarm
STEL	Kurzzeit-Expositionsalarm (KZW)
TWA	Zeitgewichteter Durchschnitts-Alarm (AGW)
2	Zeigt einen LOW-LOW- oder HIGH-HIGH-Alarm an. 3. Alarmstufe
SENSOREN	
H₂S	Schwefelwasserstoff-Sensor
SO₂	Schwefeldioxid-Sensor
CO	Kohlenmonoxid-Sensor
O₂	Sauerstoff-Sensor
IR	NDIR-UEG Sensor
LPC	UEG-Sensor (Katalytisch mit geringem Energieverbrauch)
NH₃	Ammoniak-Sensor
HCN	Blausäure-Sensor
NO₂	Stickstoffdioxid-Sensor
NO	Stickstoffmonoxid-Sensor
Xs	Xtox-Sensor
ETO	Ethylenoxid-Sensor
CL2	Chlor-Sensor
INFORMATION	
	Produkt konform
	Produkt nicht konform
CAL	Justierung erforderlich
BUMP	Anzeigetest erforderlich
	NFC in Kommunikation
	Akkustand
	Stummschaltung
MESSGRÖßEN	
ppm	Teile pro Million
mg/m³	Milligramm pro Kubikmeter
LEL%	Prozent UEG
O₂%	Prozent VOL

NORMALBETRIE

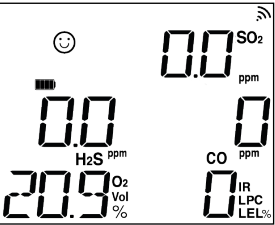

Im Normalbetrieb werden die installierten Sensoren angezeigt, und ein Smiley-Symbol zeigt an, dass keine Aufmerksamkeit erforderlich ist. Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören und das NFC-Symbol blinkt. Verwenden Sie die WatchGas Device Link App oder ein SST Dock, um das Gerät zu konfigurieren. Details finden Sie im Handbuch. Die SST Range-Produkte werden

mit deaktivierten folgenden Funktionen ausgeliefert: Alarmsperre, Visuelles Betriebsignal, Stumm-Modus, Alarmstummschaltung, Niedrigalarm Quittierung, Scan-Schutz, Konformitätsprüfung, Erinnerung an Anzeigetest und Justage, automatische Nullabgleich, Sicherheitsmodus, Hoch-Hochund Tief-Tief-Alarme.

MENÜ

Drücken Sie die Taste zweimal, um die Einstellungen des Gaswarngerätes anzuzeigen.

Drücken Sie kurz auf die Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

1. STEL Halten Sie die Taste gedrückt, um diesen zurückzusetzen
2. TWA Halten Sie die Taste gedrückt, um diesen zurückzusetzen
3. PEAK Halten Sie die Taste gedrückt, um diesen zurückzusetzen
4. Tage bis zur Justage (nur wenn konfiguriert)
5. Tage bis zum Anzeigetest (nur wenn konfiguriert)
6. Tage bis zur Konformitätsprüfung
7. UEG-Korrekturfaktor
8. Sprache
9. Datum
10. Uhrzeit
11. Benutzer-ID
12. Standort-ID

Screenshots sind im vollständigen Handbuch verfügbar.

JUSTAGE

Die Produkte der SST-Reihe können nur mit der WatchGas Device Link App oder einem SST Dock kalibriert werden. Laden Sie die kostenlose iOS- und Android-App herunter, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.



GASANSCHLIESSEN



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (OHNE CLIP): 107,9 x 62,4 x 26,1 mm (4,2 x 2,4 x 1,0 Zoll)
GEWICHT: 188 g (6,6 oz.)
LAGERTEMPÉRATUR: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) für UEG, O₂, CO, H₂S, und SO₂ / -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) für andere EC.

BETRIEBSFEUCHTIGKEIT: 0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ALARMGRENZWERTE: können je nach Region variieren und werden vom Benutzer festgelegt.
Alle Grenzwerte werden während des Selbsttests beim Start automatisch angezeigt.

ERFASSUNGSBEREICH:

H₂S: 0–500 ppm (in Schritten von 1/0,1 ppm)
CO: 0–2000 ppm (in Schritten von 1 ppm)
O₂: 0–30 % Vol. (in Schritten von 0,1 % Vol.)
SO₂: 0–40 ppm (in Schritten von 1/0,1 ppm)
Brennbare Gase (UEG): 0 to 100 % LEL (in Schritten von 1% UEG)
NH₃: 0–100 ppm (in Schritten von 1/0,1 ppm)
HCN: 0–50 ppm (in Schritten von 0,1 ppm)
HCNF: 0–50 ppm (in Schritten von 0,1 ppm)
NO: 0–20 ppm (in Schritten von 0,01 ppm)
NO: 0–100 ppm (in Schritten von 0,2 ppm)
Xs: 0–100 ppm (in Schritten von 0,1 ppm)
ETO: 0–100 ppm (in Schritten von 0,1 ppm)
CL2: 0–50 ppm (in Schritten von 0,1 ppm)

ALARMZUSTÄNDE: TWA-Alarm, STEL-Alarm, Niedrig-Alarm, Hoch-Alarm, Alarm bei Überschreitung des Grenzwerts (OL), Alarm bei niedrigem Batteriestand, Alarm bei extrem niedrigem und extrem hohem Wert. Konformitätsprüfung,
AKUSTISCHER ALARM: 95 dB bei 30 cm (1 ft.) (typischerweise 100 dB), Mehrton
VIBRATIONSLARM: 0,8 G
OPTISCHER ALARM: Rote Leuchtdioden (LED)
ANZEIGE: Alphanumerisches Flüssigkristalldisplay (LCD)
DATENPROTOKOLLIERUNG:
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG: wird beim Drücken der Funktionstaste aktiviert und nach 5 Sekunden; wird auch bei einem Alarmzustand aktiviert.

AUFLADEN DER SST-SERIE

Die Produkte der SST-Reihe können im WatchGas SST Cradle Charger aufgeladen werden.

Schließen Sie das Netzteil an den USB-C-Anschluss des Ladegeräts an.

Stecken Sie dann das Netzteil mit dem für Ihre Region geeigneten Stecker in eine Steckdose.

Die LED-Anzeige am Ladegerät blinkt nun rot-grün, um die korrekte Funktion anzuzeigen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wenn ein Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt oder ein Qualitätsproblem aufweist, bietet WatchGas dem Eigentümer eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz direkt von WatchGas oder über einen autorisierten Partner/ein autorisiertes Servicecenter an. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts. Außerdem ist diese Garantie nur gültig, wenn der Detektor bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum aktiviert wurde.

Diese Garantie umfasst nicht:

1. Sicherungen, Einwegbatterien oder den routinemäßigen Austausch von Teilen aufgrund des normalen Verschleißes des Produkts, der durch den Gebrauch entsteht.
2. alle Produkte, die nach Ansicht von WatchGas missbräuchlich verwendet, verändert, vernachlässigt oder durch Unfälle oder abnormale Betriebs-, Handhabungs- oder Nutzungsbedingungen beschädigt wurden.
3. Schäden oder Mängel, die auf eine Reparatur des Produkts durch eine andere Person als einen autorisierten Händler oder auf den Einbau nicht zugelassener Teile in das Produkt zurückzuführen sind.

Die in dieser Garantie festgelegten Verpflichtungen setzen Folgendes voraus:

1. ordnungsgemäße Lagerung, Installation, JJustage, Nutzung, Wartung und Einhaltung der Anweisungen im Produkthandbuch sowie aller sonstigen die geltenden Empfehlungen von WatchGas;
2. der Käufer muss WatchGas unverzüglich über etwaige Mängel informieren. Produkte dürfen erst dann an WatchGas zurückgesandt werden, wenn der Käufer Versandhinweise von WatchGas erhalten hat; und
3. das Recht von WatchGas, vom Käufer einen Kaufnachweis wie die Originalrechnung, den Kaufvertrag oder den Lieferschein zu verlangen, um festzustellen, dass sich das Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist befindet.

In keinem Fall übersteigt die Haftung von WatchGas im Rahmen dieser Garantie den vom Käufer tatsächlich für das Produkt gezahlten Kaufpreis. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass diese Garantie das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Käufers darstellt und alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ersetzt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. WatchGas haftet nicht für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Verluste, einschließlich Datenverlust, sei es aufgrund einer Garantieverletzung oder aufgrund eines Vertrags, unerlaubter Handlung oder auf einer anderen Rechtsgrundlage beruhen. In einigen Ländern oder Bundesstaaten ist die Begrenzung der Dauer einer gewährten Garantie oder der Ausschluss oder der Eignung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig; daher gelten die Einschränkungen und Ausschlüsse dieser Garantie möglicherweise nicht für jeden Käufer. Sollte eine Bestimmung dieser Garantie von einem zuständigen Gericht für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.

WEITERE INFORMATIONEN

EMEA
Klaverbaan 121
2908 KD Capelle a/d IJssel
Niederlande
info@watchgas.com
www.watchgas.com

APAC
Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapur 737715
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Amerika
313 North State Highway 342
Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

ANZ
Unit 5, 11 Brand Drive
Thomastown,
Victoria 3074 Australia
aus@watchgas.com