

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO SST5

### SST RANGE

QSG-SST5-v1.3C1F  
ES | 21.04.2026



#### WARNINGS

1. Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
2. This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
3. Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
4. Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration and visual alarms are activated.
5. For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
6. Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
7. Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
8. The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C). Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.
9. Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gas.
10. Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV/PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
11. This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
12. Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.



#### CAUTIONS/SPECIAL CONDITIONS

1. All inspections should be performed in a clean and hazardous-free environment.
2. The detector can be cleaned with a soft damp cloth using a neutral cleaner (i.e. ACL Staticide). **NOTE:** Do not use solvents, soaps, or polishes.

3. This product is a gas detector, not a measuring device.
4. For optimal performance, periodically zero the sensor in a normal atmosphere (20.9% v/v O<sub>2</sub>) that is free of hazardous gas.
5. The equipment is intended for use in hazardous atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21% v/v (typical value).
6. The equipment shall only be charged wirelessly in non-explosive atmosphere.
7. The end-user shall contact the equipment manufacturer if the antistatic film applied is damaged.
8. The internal battery is non-replaceable. The internals must not be accessed by the end user by any means.
9. Um for wireless charging ≤ 5 V.
10. Before using the detector, refer to Sensor Poisons and Contaminants. (see SAFETY INFORMATION - READ BEFORE USE chapter)



#### AVERTISSEMENTS

1. Assurez-vous que le moniteur est allumé et que le capteur et le port sonore ne sont pas obstrués avant utilisation.
2. Ce détecteur est un dispositif de sécurité personnelle. Il est de votre responsabilité de réagir correctement à toute condition d'alarme.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé. Inspectez-le toujours avant utilisation et recherchez les filtres obstrués et les dommages physiques.
4. Testez périodiquement la réponse des capteurs en exposant le détecteur à une concentration de gaz cible qui dépasse le point de réglage de l'alarme. Vérifiez manuellement que les alarmes sonores, vibrantes et visuelles sont activées.
5. Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.
6. N'essayez pas de remplacer les composants internes. Cela annulera la cote de sécurité intrinsèque et annulera la garantie du produit. (Sauf remplacement par un technicien de service agréé WatchGas utilisant des pièces WatchGas d'origine.)
7. La désactivation du détecteur en retirant la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement et endommager le détecteur.
8. La batterie Li-ion de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer à plus de 212°F (100°C). Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

9. Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
10. Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)
11. Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.
12. Les batteries usagées doivent être éliminées par un recycleur qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.



#### PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
2. Le détecteur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (par exemple ACL Staticide).
3. **REMARQUE :** N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
4. Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure. Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O<sub>2</sub>) exempte de gaz dangereux.
5. L'équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse contenant de l'air avec une teneur en oxygène normale ne dépassant pas 21 % v/v (valeur typique).
6. L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
7. L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
8. La batterie interne n'est pas remplaçable. L'utilisateur final ne doit en aucun cas accéder aux composants internes.
9. Um pour la charge sans fil ≤ 5 V.
10. Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur.



#### ADVERTENCIAS

1. Asegúrese de que el monitor esté encendido y de que el sensor y el puerto acústico no estén obstruidos antes de utilizarlo.
2. Este detector es un dispositivo de seguridad personal. Es su

responsabilidad responder adecuadamente a cualquier situación de alarma.

3. No utilice el dispositivo si parece estar dañado. Inspeccione siempre el dispositivo antes de su uso y compruebe que no haya filtros obstruidos ni daños físicos.
4. Compruebe periódicamente la respuesta de los sensores exponiendo el detector a una concentración de gas objetivo que supere el punto de ajuste de la alarma. Verifique manualmente que se activan las alarmas acústicas, de vibración y visuales.
5. Por razones de seguridad, este equipo debe ser manejado y reparado únicamente por personal cualificado.
6. No intente sustituir los componentes internos. Esto anulará la clasificación de seguridad intrínseca y la garantía del producto. (A menos que la sustitución la realice un técnico de servicio autorizado por WatchGas utilizando piezas originales de WatchGas).
7. Desactivar el detector quitando la batería puede provocar un funcionamiento incorrecto y dañar el detector.
8. La batería de iones de litio de este producto presenta un riesgo de incendio, explosión y quemaduras químicas si se utiliza incorrectamente. No la desmonte, incinere ni caliente a más de 212 °F (100 °C). Las baterías expuestas a una temperatura de 266 °F (130 °C) durante 10 minutos pueden provocar incendios y explosiones.
9. Las baterías solo deben cargarse en un área segura libre de gases peligrosos.
10. Utilice únicamente cargadores WatchGas. El uso de otros cargadores no homologados puede provocar un incendio o una explosión. (El cargador inalámbrico utilizado junto con el equipo debe ser una fuente de alimentación SELV/PELV debidamente homologada con una tensión máxima que no supere los 5 V).
11. Este instrumento contiene una batería de polímero de litio. No lo desmonte ni lo tire al fuego. No lo mezcle con los residuos sólidos.
12. Las baterías usadas deben ser eliminadas por un reciclador cualificado o un gestor de materiales peligrosos.



#### PRECAUCIONES/CONDICIONES ESPECIALES

1. Todas las inspecciones deben realizarse en un entorno limpio y libre de peligros.
2. El detector se puede limpiar con un paño suave humedecido y un limpiador neutro (por ejemplo, ACL Staticide). **NOTA:** No utilice disolventes, jabones ni abrillantadores.
3. Este producto es un detector de gases, no un dispositivo de medición.
4. Para un rendimiento óptimo, ponga a cero periódicamente el sensor en una atmósfera normal (20,9 % v/v de O<sub>2</sub>) libre de gases peligrosos.

5. El equipo está diseñado para su uso en atmósferas peligrosas con un contenido de oxígeno en el aire que no supere el 21 % v/v (valor típico).
6. El equipo solo debe cargarse de forma inalámbrica en una atmósfera no explosiva.
7. El usuario final deberá ponerse en contacto con el fabricante del equipo si la película antiestática aplicada está dañada.
8. La batería interna no es reemplazable. No se deben manipular los componentes internos accesibles al usuario final por cualquier medio.
9. Para carga inalámbrica ≤ 5 V.
10. Antes de utilizar el detector, consulte la sección «Sustancias tóxicas y contaminantes para el sensor». (véase INFORMACIÓN DE SEGURIDAD - LÉASE ANTES DE USAR).



#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD - LÉASE ANTES DE USAR

##### Contaminación del sensor

WatchGas recomienda comprobar el sensor catalítico de combustibles con una concentración conocida de gas de calibración tras cualquier exposición conocida a contaminantes o venenos del catalizador (compuestos de azufre, vapores de silicio, compuestos halogenados, etc.). El sensor catalítico de gases combustibles viene calibrado de fábrica al 50 % del LEL de metano. Si se supervisa un gas combustible diferente dentro del rango del % del LEL, calibre el sensor utilizando el gas adecuado.

No compruebe la respuesta del sensor de gases combustibles con un mechero de butano; hacerlo dañará el sensor catalítico LEL.

**ADVERTENCIA:** Las lecturas fuera de rango pueden indicar una concentración explosiva.

Cualquier lectura que aumente rápidamente seguida de una lectura descendente o errática puede indicar una concentración de gas superior al límite superior de la escala, lo que puede ser peligroso.

La exposición prolongada del detector a determinadas concentraciones de gases combustibles y aire puede someter a tensión al elemento detector, lo que puede afectar gravemente a su rendimiento. Si se activa una alarma debido a una concentración elevada de gases combustibles, calibre el detector. Si es necesario, sustituya el sensor.

No exponga el detector a descargas eléctricas ni a golpes mecánicos continuos e intensos.

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

##### Número de serie de 10 dígitos:

dígitos 1 y 2: Código del producto  
dígito 3: modelo  
dígito 4: Revisión de hardware  
dígito 5: año de fabricación  
dígito 6: mes de fabricación  
dígitos 7-10: número de serie consecutivo  
p. ej.: XXXX3CXXXX = diciembre de 2023

##### SEGURIDAD INTRÍNSECA:

con CAT LEL.

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

I M1 Ex ia I Ma

Con sensor IR instalado:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

I M1 Ex ia op is I Ma,

##### KTL:

적용규격: 방호장치 안전인증 고시 2021-22호  
설치에 관한 모든 사항은 KS C IEC 60079-14를  
따라야 한다.

##### PESO:

Nº de homologación : A/P/HQ/  
MH/104/8564 (P639849)

##### América del Norte:

UL 60079-0 7ª edición UL  
UL 60079-11 6ª edición UL  
UL 60079-28:2015  
UL 60079-29 6th  
CSA C22.2 NO. 60079-0:19  
CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14  
UL 61010-1 Requisitos de seguridad  
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A 1:18

##### Estándar

IEC 60079-11:2011  
IEC 60079-0:2017  
IEC 60079-28:2015  
EN IEC 60079-0:2018  
EN 60079-11:2012  
EN 60079-28:2015  
EN 50270:2015/AC:2016-08

##### Inmetro:

CPEX 24:1870X  
ABNT NBR IEC 60079-11:2011  
ABNT NBR IEC 60079-0:2017  
ABNT NBR IEC 60079-28:2015

##### BATERÍA APROBADA:

Baterías homologadas para el SST4 Micro, SST4 Mini y el SST5:

SST4-MIC-MIN-BAT

##### CARGADOR DE BATERÍA

CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA LA GAMA SST: SST-IND-S




#### ADVERTENCIA

Cargue el dispositivo únicamente en un área segura, libre de gases peligrosos y a temperaturas comprendidas entre 0 °C y 45 °C (32 °F y 113 °F). Primera carga: 3 horas.

##### Carga normal:

SST5: 2-3 horas

Error de indicación LEL: ± 5% FS

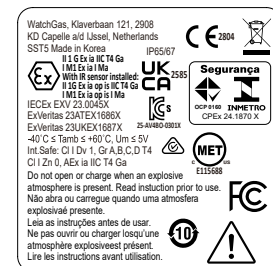

Etiqueta SST5

PREPARAR PARA EL USO

La siguiente lista recoge los elementos estándar incluidos con el detector. Si el detector está dañado o faltan piezas, póngase en contacto con el punto de venta inmediatamente:

- Sensores: según lo solicitado
- Tapa de calibración y manguera
- Guía de inicio rápido impresa
- Tarjeta de calibración/control de calidad
- Base de carga inalámbrica

**Aplicación de configuración:** El detector se puede configurar mediante la WatchGas Device Link App. Para descargar la aplicación, escanee el código QR de la página siguiente.

PUNTOS DE ALARMA

Puntos de ajuste predeterminados de fábrica de las alarmas:

| Gas  | Bajo        | Alto       | STEL    | TWA     |
|------|-------------|------------|---------|---------|
| LEL  | 10 % LEL    | 20 % LEL   | N/A     | N/A     |
| H2S  | 10 ppm      | 15 ppm     | 15 ppm  | 10 ppm  |
| CO   | 35 ppm      | 200 ppm    | 100 ppm | 20 ppm  |
| SO2  | 5 ppm       | 10 ppm     | 5 ppm   | 2 ppm   |
| O2   | 19,5 % Vol. | 23,5 % Vol | N/A     | N/A     |
| NH3  | 25 ppm      | 50 ppm     | 35 ppm  | 25 ppm  |
| HCN  | 5 ppm       | 10 ppm     | 4 ppm   | 4 ppm   |
| HCNF | 5 ppm       | 10 ppm     | 4 ppm   | 4 ppm   |
| NO2  | 2 ppm       | 5 ppm      | 5 ppm   | 3 ppm   |
| NO   | 25 ppm      | 50 ppm     | 50 ppm  | 25 ppm  |
| Xs   | 25 ppm      | 50 ppm     | 50 ppm  | 25 ppm  |
| ETO  | 5 ppm       | 10 ppm     | 10 ppm  | 5 ppm   |
| CL2  | 0,5 ppm     | 1 ppm      | 1 ppm   | 0,5 ppm |

Estos puntos de ajuste se pueden modificar mediante la WatchGas Device Link App. Para visualizar los puntos de ajuste de las alarmas del detector, pulse el botón situado en la parte frontal del detector.

PRIMEROS PASOS


Para activar el detector, mantenga pulsado el botón y se iniciará una

cuenta atrás de 3 segundos.


Para desactivar el detector, mantenga pulsado el botón hasta que aparezca el mensaje **OFF** cuenta atrás haya finalizado y la pantalla LCD se desactive. Para ver las lecturas de TWA, STEL y pico (máximo), pulse el botón dos veces. Para borrar las lecturas de pico, pulse el botón cuando la pantalla LCD muestre **CLR**.

Para activar la NFC, pulse el botón durante 1,5 segundos hasta que oiga un solo pitido y el icono de NFC  esté activo.

Para activar la retroiluminación en funcionamiento normal, pulse el botón. Para confirmar las alarmas activadas, pulse el botón.

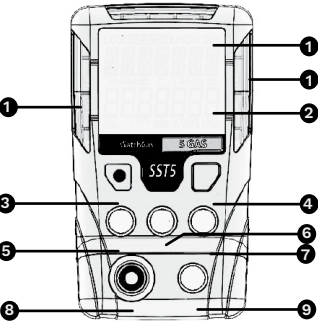

PANTALLA

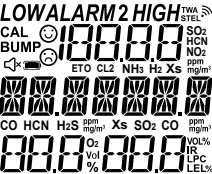


1. Alarma visual
2. Pantalla
3. Alarma sonora
4. Sabor
5. Sensor de oxígeno
6. Sensor de sustancias tóxicas
7. Sensor de sustancias tóxicas
8. Sensor de sustancias tóxicas
9. Sensor LEL

Cuando se enciende o se apaga el dispositivo, se ilumina toda la pantalla como se muestra a continuación, mostrando todos los segmentos, lo que permite al usuario verificar completamente el correcto funcionamiento.

Se puede realizar una autocomprobación manteniendo pulsado el botón durante 3 segundos, tras lo cual el detector emitirá una alarma, se iluminará la pantalla y se realizará una prueba interna del sensor.

| ALARMA             |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ALARM</b>       | Notificación de alarma                                   |
| <b>LOW</b>         | Alarma de nivel bajo                                     |
| <b>HIGH</b>        | Alarma de nivel alto                                     |
| <b>STEL</b>        | Alarma de exposición a corto plazo                       |
| <b>TWA</b>         | Alarma de promedio ponderado en el tiempo                |
| <b>2</b>           | Indica alarma BAJA-BAJA o ALTA-ALTA. 3.º nivel de alarma |
| SENSORES           |                                                          |
| <b>H2S</b>         | Sensor de sulfuro de hidrógeno                           |
| <b>SO2</b>         | Sensor de dióxido de azufre                              |
| <b>CO</b>          | Sensor de monóxido de carbono                            |
| <b>O2</b>          | Sensor de oxígeno                                        |
| <b>IR</b>          | NDIR LEL                                                 |
| <b>LPC</b>         | Low Power Catalytic                                      |
| <b>NH3</b>         | Sensor de amoniaco                                       |
| <b>HCN</b>         | Sensor de cianuro de hidrógeno                           |
| <b>NO2</b>         | Sensor de dióxido de nitrógeno                           |
| <b>NO</b>          | Sensor de monóxido de nitrógeno                          |
| <b>Xs</b>          | Sensor de Ttox                                           |
| <b>ETO</b>         | Sensor de óxido de etileno                               |
| <b>CL2</b>         | Sensor de cloro                                          |
| INFORMACIÓN        |                                                          |
|                    | Producto conforme                                        |
|                    | Producto no conforme                                     |
| <b>CAL</b>         | Se requiere calibración                                  |
| <b>BUMP</b>        | Se requiere prueba de funcionamiento                     |
|                    | NFC en comunicación                                      |
|                    | Nivel de batería                                         |
|                    | Silenciar                                                |
| UNIDADES DE MEDIDA |                                                          |
| <b>ppm</b>         | Partes por millón                                        |
| <b>mg/m³</b>       | Miligramos por metro cúbico                              |
| <b>LEL%</b>        | Porcentaje LEL                                           |
| <b>O2%</b>         | Porcentaje de volumen                                    |

FUNCIONAMIENTO NORMAL

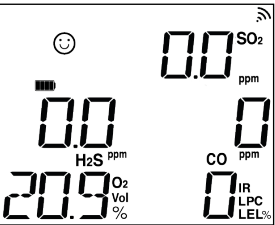

En funcionamiento normal, se muestran los sensores instalados y una carita sonriente  indica que no es necesario prestar atención. Pulse el botón durante 1,5 segundos hasta que oiga un pitido y el icono NFC  parradee. Utilice la WatchGas Device Link App o una base SST Dock para configurar la unidad. Encontrará más detalles en el manual. Los productos de la gama SST se envían con las siguientes funciones desactivadas:

Aalajorma con bloqueo, latido, modo silencioso, silenciamiento de alarma, alarma de nivel Confirmación, protección de escaneo, comprobación de conformidad, recordatorio de calibración y prueba de funcionamiento, puesta a cero automática, modo seguro, alarmas de nivel alto y bajo.

MENÚ


- Pulse el botón dos veces y se mostrarán los ajustes de la unidad. Pulse brevemente el botón para pasar a la siguiente pantalla.
1. STEL Mantenga pulsado el botón para reiniciar
  2. TWA Mantenga pulsado el botón para restablecer
  3. PEAK Mantenga pulsado el botón para restablecer
  4. Dias hasta la calibración (solo si está configurado)
  5. Dias hasta el test de funcionamiento (solo si está configurado)
  6. Dias para la comprobación de conformidad
  7. Factor de corrección LEL
  8. Idioma
  9. Fecha
  10. Hora
  11. ID de usuario
  12. ID del sitio
- Las capturas de pantalla están disponibles en el manual completo.

CALIBRACIÓN

Los productos de la gama SST solo se pueden calibrar con la WatchGas Device Link App o con una base SST Dock. Descarga la aplicación gratuita para iOS y Android escaneando el código QR que aparece a continuación.



CONECTARGAS

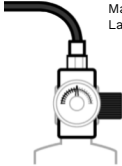

Manguera de muestreo Last-O-More

ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES (SIN CLIP)** 107,9 x 62,4 x 26,1 mm (4,2 x 2,4 x 1,0 pulgadas)  
**PESO:** 188 g (6,6 oz.)  
**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:** de -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F)  
**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) para LEL, O2, CO, H2S y SO2 / -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) para otros EC.


**HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO:** % a 95 % de humedad relativa (sin condensación)  
**PUNTOS DE ALARMA:** pueden variar según la región y son definidos por el usuario. Todos los puntos de alarma se muestran automáticamente durante la autocomprobación de arranque.

RANGO DE DETECCIÓN:

**H2S:** 0–500 ppm (incrementos de 1/0,1 ppm)  
**CO:** 0–2000 ppm (incrementos de 1 ppm)  
**O2:** 0–30 % Vol. (incrementos de 0,1 % Vol.)  
**SO2:** 0–40 ppm (incrementos de 1/0,1 ppm)  
**Combustible (LEL):** 0 to 100 % LEL (incrementos de 1% LEL)  
**NH3:** 0–100 ppm (incrementos de 1 ppm)  
**HCN:** 0–50 ppm (incrementos de 0,1 ppm)  
**HCNF:** 0–50 ppm (incrementos de 0,1 ppm)  
**NO2:** 0–20 ppm (incrementos de 0,01 ppm)  
**NO:** 0–100 ppm (incrementos de 0,2 ppm)  
**Xs:** 0–100 ppm (incrementos de 0,1 ppm)  
**ETO:** 0–100 ppm (incrementos de 0,1 ppm)  
**CL2:** 0–50 ppm (incrementos de 0,1 ppm)

**CONDICIONES DE ALARMA:** Alarma TWA, alarma STEL, alarma de nivel bajo, alarma de nivel alto, alarma de sobrepaso de límite (OL), alarma de batería baja, alarma de nivel muy bajo y muy alto. Comprobación de conformidad.  
**ALARMA SONORA:** 95 dB a 30 cm (1 pie) (100 dB típico), multitono  
**ALARMA VISUAL:** 0,8 G  
**ALARMA VIBRATORIA:** Diodos emisores de luz (LED) rojos  
**PANTALLA:** Pantalla de cristal líquido (LCD) alfanumérica  
**REGISTRO DE DATOS:**  
**RETROILUMINACIÓN:** se activa al pulsar el botón y se desactiva a los 5 segundos; también se activa durante una situación de alarma.

CARGA DE LA GAMA SST

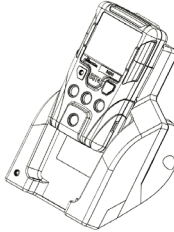

Los productos de la gama SST se pueden cargar en el cargador WatchGas SST Cradle.

Conecta el adaptador de corriente al puerto USB-C del cargador.

A continuación, enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente utilizando el enchufe adecuado para su región.

La luz LED del cargador parpadeará ahora en rojoverde-rojo para indicar que funciona correctamente.

Durante la carga, el LED permanecerá rojo.

Cuando esté completamente cargado, el LED se iluminará en verde.

GARANTÍA LIMITADA

Si un producto dentro del periodo de garantía presenta un defecto o un problema de calidad, WatchGas ofrece al comprador una reparación o sustitución gratuita directamente desde WatchGas, o a través de un socio o centro de servicio autorizado. Esta garantía solo es aplicable al comprador original del producto. Además, esta garantía solo es válida si el detector se activa antes de la fecha indicada en el embalaje.

Esta garantía no incluye:

1. fusibles, pilas desechables o la sustitución rutinaria de piezas debido al desgaste normal del producto derivado de su uso.
2. cualquier producto que, en opinión de WatchGas, haya sido mal utilizado, alterado, descuidado o dañado por accidente o por condiciones anormales de funcionamiento, manipulación o uso.
3. cualquier daño o defecto atribuible a la reparación del producto por parte de cualquier persona que no sea un distribuidor autorizado, o a la instalación de piezas no homologadas en el producto.

Las obligaciones especificadas en esta garantía están supeditadas a:

1. el almacenamiento, la instalación, la calibración, el uso y el mantenimiento adecuados, así como el cumplimiento de las

instrucciones del manual del producto y cualquier otra las recomendaciones pertinentes de WatchGas; que el comprador notifique sin demora a WatchGas cualquier defecto. No se devolverá ningún producto a WatchGas hasta que el comprador haya recibido las instrucciones de envío de WatchGas; y el derecho de WatchGas a exigir que el comprador presente una prueba de compra, como la factura original, el albarán de entrega o el albarán de envío, para acreditar que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía.

En ningún caso la responsabilidad de WatchGas en virtud del presente documento excederá el precio de compra realmente pagado por el comprador por el producto.

El comprador acepta que esta garantía es su único y exclusivo recurso y sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. WatchGas no será responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecta, incidental o consecuente, incluyendo pérdida de datos, ya sea derivada del incumplimiento de la garantía o basada en un contrato, responsabilidad extracontractual o cualquier otra teoría. Algunos países o estados no permiten la limitación de la duración de una garantía aplicada, ni la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones de esta garantía no se apliquen a todos los compradores. Si alguna disposición de esta garantía fuera declarada inválida o inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente, dicha resolución no afectará a la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición.

PARA MÁS INFORMACIÓN

**EMEA**  
Klaverbaan 121  
2908 KD Capelle a/d IJssel  
Holanda  
info@watchgas.com  
www.watchgas.com

**APAC**  
Woods Square Tower 1,  
12 Woodlands Square,  
#11-71, Singapur 737715  
info@watchgas.com  
www.watchgas.com

**América**  
313 North State Highway 342  
Red Oak, TX 75154, USA  
info@watchgasusa.com  
www.watchgasusa.com

**ANZ**  
Unit 5, 11 Brand Drive  
Thomastown,  
Victoria 3074 Australia  
aus@watchgas.com